



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5587/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 9016 (27233N!) JĘDRZEJÓW_CENTRUM (KKI_JEDRZEJOW_CENTRUM)
Adres: JĘDRZEJÓW, 11 LISTOPADA 37, Powiat jędrzejowski, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-30

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości JĘDRZEJÓW, 11 LISTOPADA 37.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9016 (27233N!) JĘDRZEJÓW_CENTRUM (KKI_JEDRZEJOW_CENTRUM) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Skroboł Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny szkoły, budynki usługowe, zabudowania wielorodzinne.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	0-5**/0-5**/0-5**	25.5	12037
2	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	0-5**	25.5	2466
3	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	220	0-5**/0-5**/0-5**	25.5	12037
4	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	220	0-5**	25.5	2466
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	312	0-6**/0-6**/0-6**	25.5	12037
6	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	312	0-6**	25.5	2466

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	302	23

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-07-30	12:45-14:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.5	21.9	57.4	57.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-10	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030449

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-29	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	1146.5-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pío nu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-10	Sonda SW-09	SUMA			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów	2.0	3.7	3.7	3.7	4.7	0.17	50°38'30.5" 20°17'56.8"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada, Jędrzejów	2.0	5.3	5.3	5.3	6.8	0.24	50°38'30.1" 20°17'57.5"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala 36, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°38'31.2" 20°17'57.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala 37, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°38'30.8" 20°17'58.9"
5	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°38'31.2" 20°17'59.3"
6	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°38'31.2" 20°18'0.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Bank PKO, pokój 24, piętro 1, 11 Listopada 36, Jędrzejów	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	50°38'30.8" 20°18'0.4"
8	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, 11	2.0	2.6	2.6	2.6	3.3	0.12	50°38'30.8" 20°18'1.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Listopada 34, Jędrzejów							
9	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°38'31.2" 20°18'1.8"
10	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°38'31.6" 20°17'57.1"
11	GKP w odległości 22m od anteny radioliniowej az. 302°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°38'31.6" 20°17'57.1"
12	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 302°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	50°38'31.9" 20°17'55.7"
13	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°38'32.3" 20°17'56.0"
14	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°38'32.6" 20°17'55.0"
-	GKP w odległości 214m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°38'35.9" 20°17'49.9"
16	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°38'29.8" 20°17'56.4"
17	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°38'29.0" 20°17'55.3"
18	PKP na az. 258° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°38'30.8" 20°17'55.0"
19	PKP na az. 153° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°38'30.5" 20°17'58.6"
20	PKP na az. 25° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°38'31.6" 20°17'58.2"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°38'31.2" 20°18'13.3"
-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°38'21.1" 20°17'44.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-10	Sonda SW-09	SUMA			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.17	50°38'30.5" 20°17'56.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Korytarz, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów							
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada, Jędrzejów	2.0	0.014	0.014	0.014	0.018	0.25	50°38'30.1" 20°17'57.5"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala 36, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°38'31.2" 20°17'57.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Sala 37, I Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja , piętro 4, 11 Listopada 37, Jędrzejów	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°38'30.8" 20°17'58.9"
5	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°38'31.2" 20°17'59.3"
6	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°38'31.2" 20°18'0.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Bank PKO, pokój 24, piętro 1, 11 Listopada 36, Jędrzejów	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	50°38'30.8" 20°18'0.4"
8	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3, 11 Listopada 34, Jędrzejów	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	50°38'30.8" 20°18'1.1"
9	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'31.2" 20°18'1.8"
10	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'31.6" 20°17'57.1"
11	GKP w odległości 22m od anteny radioliniowej az. 302°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'31.6" 20°17'57.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 302°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°38'31.9" 20°17'55.7"
13	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°38'32.3" 20°17'56.0"
14	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°38'32.6" 20°17'55.0"
-	GKP w odległości 214m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	50°38'35.9" 20°17'49.9"
16	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'29.8" 20°17'56.4"
17	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'29.0" 20°17'55.3"
18	PKP na az. 258° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'30.8" 20°17'55.0"
19	PKP na az. 153° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'30.5" 20°17'58.6"
20	PKP na az. 25° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 312°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°38'31.6" 20°17'58.2"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	50°38'31.2" 20°18'13.3"
-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	50°38'21.1" 20°17'44.9"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul 11 Listopada 40, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
1 wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
2 współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
3 do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-10: 27.6% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-09: 31% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9016 (27233N!) JĘDRZEJÓW_CENTRUM (KKI_JĘDRZEJÓW_CENTRUM), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 9016 (27233NI) JĘDRZEJÓW_CENTRUM (KKI_JĘDRZEJOW_CENTRUM) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

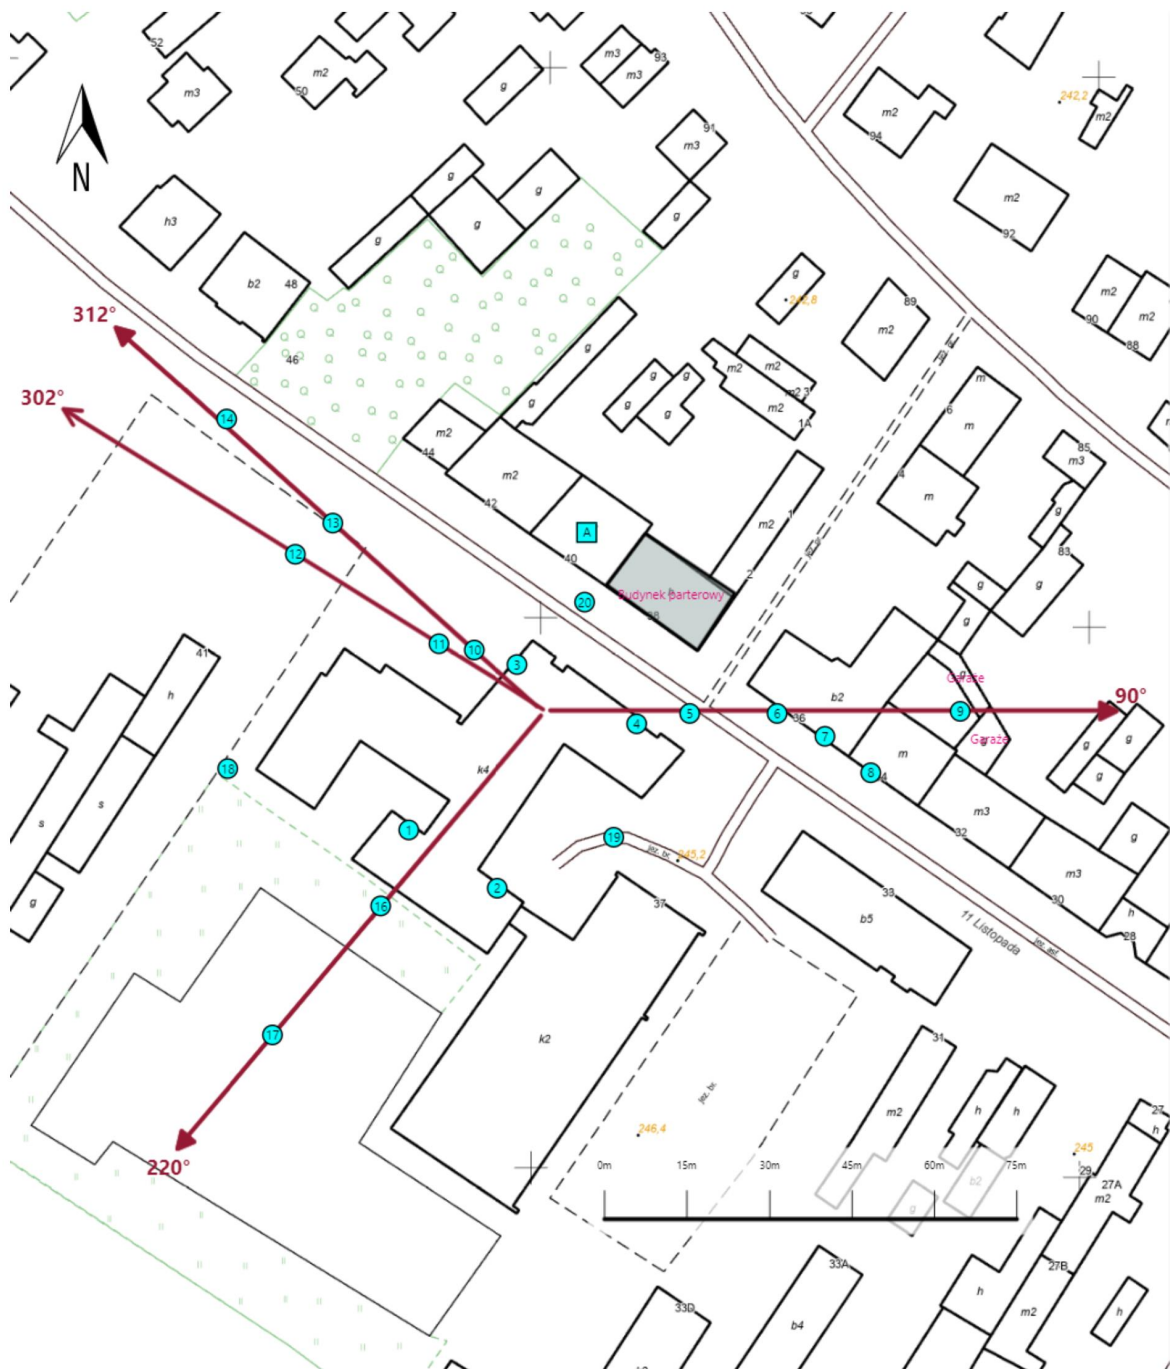

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKI_JEDRZEJOW_CENTRUM (27233N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
9016 (27233NI) JĘDRZEJÓW_CENTRUM
(KKI_JEDRZEJOW_CENTRUM)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.